


AVRUPA KONSEYİ		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü	ANIT	HARİTA NO
İLİ: MALATYA	İLÇESİ: DARENDE	MAHALLE/KÖY: BALABAN	KORUMA DERECESİ
SOKAK ve KAPI NO:	KADASTRO:	Pafta: Ada: Parsel: 190	1.Grup Yapı
ADI: KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	2.Grup Yapı
YAPIM:	KİTABE:	YAKFIYE:	x

GENEL TANIM: Malatya İli Darende İlçesi, Balaban Mahallesi 190 parselde yer alan zemin+2 katlı yapı geleneksel dokunun tipik örneklerindedir.

Koruma Durumu	A B C	Yıl Orta Fena	Taşıyıcı	A B C	Dış Yapı	A B C	Üst Yapı	A B C	İç Yapı	A B C	Süsleme Elemanları	A B C	Rutubet	A B C	Yok İzi Var Önemli
---------------	-------------	---------------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-------------	--------------------	-------------	---------	-------------	--------------------------

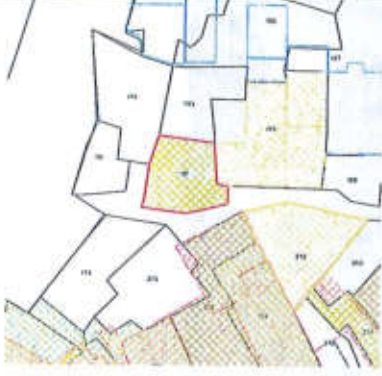

GÖZLEMLER: Özgünlüğünü büyük ölçüde korumuş olan metruk yapının acilen onarıma ihtiyacı vardır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: -

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Dikdörtgene yakın kare formu yapı zemin+1 katlıdır. Ancak vadiye bakan cephe kot farkından kaynaklı zemin+2 katlı olarak inşa edilmiştir. Dik bir yamaç üzerine konumlanan yapının arka cephesi boylu boyunca vadiye bakar. Büyük ölçüde sağır duvar olmasına rağmen bu cepheye küçük ölçekli irili ufaklı, belli bir simetride olmayan tek kanatlı ahşap çerçeveli pencereler dağıtılmıştır. Yalnız 2. Kat hizasındaki arka ve yan cephe köşelerine dikdörtgen formu, ahşap çift kanatlı özgün dört adet pencere konmuştur. Yapıya giriş tek kanatlı ahşap bir kapı ile bitişindeki avludan sağlanır. Sıva dökülmeleri nedeniyle yapım sistemi görülebilen yapı, taş temel üzeri ahşap hatıllar arası kerpiç dolgu tekniğiyle inşa edilmiştir. Kat aralarında ahşap hatil izleri bulunmaktadır. Bir ile bir buçuk metrede bir ahşap hatıllar taş duvarda gözlenebilmektedir. Vadiye bakan arka cephede duvar boyu çatlamalar vardır. Yapının kapısı kilitle olduğu için komşu parsel içine girilerek yapının üst örtüsü fotoğraflanabilmektedir. Bu sayede bitkilenen düz toprak dam olan çat örtüde ve zeminde kısmen çökmeler olduğu, bazı ara duvarların yıkıldığı ve ahşap dokuda bozulmaların olduğu görülmüştür. Yapıda her ne kadar bozulmalar, yıkılmalar ve çökmeler olsa da mimari, plan, kütle ve malzeme olarak kentsel dokuya katkı sunan tipik bir örnektir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	-	-	-	-

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:

4.1.9.9
Nurcan ASYALI
Müze Araştırmacısı

Melek SAYGI
Mimar

M. Başak YARDIMCI
Harita Mühendisi

Tahir DEMİRYÖREK
Uzman

KONTROL EDEN:



YAYIN DİZİNİ

EKLER

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	
DiĞER	

REVİZYON

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 13.09.2021
ve 6989 sayılı kararı ekidir

